

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
Milan Maxa.****HT 1800 AP - akumulátorový skrutkovač****Dátum prijatia na servis: 31.01.2024**

Výrobné číslo: 152996

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 01.08.2019

18V/2,6Ah

Popis závady :

Poškodenie rotora a opotrebovanie uhlíkov.

Vyjadrenie k závade:

K poškodeniu rotora prevažne dochádza pri preťažovaní/ prehriatí náradia. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Odberateľská	2400063	31.01.2024	180001010	Rotor	1,00	Milan Maxa.
			144000002	Držiak uhlíkov s uhlíkmi	1,00	
			95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,50	
			94CZ	Prepravné	2,00	
Výdajka	2400144	01.02.2024	180001010	Rotor	1,00	Milan Maxa.
			144000002	Držiak uhlíkov s uhlíkmi	1,00	
			95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,50	
			94CZ	Prepravné	2,00	